

DK

Brugsanvisning

(Oversættelse af original tysk
brugsanvisning)



Varenr 9060532

Elektrodesvejser, 170 ampere Güde, model GE 185 F



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Elektrodesvejsler, 170 ampere – varenr 90 60 532

Beskrivelse: 230/400V elektrodesvejsler på 170 ampere, til elektrodestørrelse 1,0 – 4,0 mm, og materialetykkelse på 1,5 – 10,0 mm.

Anvendelsesområder: Svejser til mindre opgaver og gør-det-selv-jobs. Ikke til industrielt brug.

Tilsigtet brug: Må kun anvendes som beskrevet – al anden brug betragtes som forkert.

Oversættelse af original tysk brugsanvisning:



Læs brugsanvisningen grundigt inden udstyret tages i brug!

Indhold

Oversigt over leveringen	3
Montering	4
Drift	7
Tekniske specifikationer	10
Tilsigtet anvendelse	11
Sikkerhedshenvisninger	12
Vedligeholdelse	20
Garanti	21
Service	21
Fejlfinding	22
EU overensstemmelseserklæring.....	23

Oversigt over leveringen



Indhold

1	Elektrodesvejser	5	Bærehåndtag
2	Transporthjul (2 stk.)	6	Håndtagsforlænger
3	Aksel	7	Slagger-børste
4	Fod	8	Monteringssæt



Alle dokumenter der kræves i **Forordningen om fastsættelse af krav til miljøvenligt design af svejseudstyr 2019/1784** kan findes her:






<https://www.guede.com/cgi-bin/twinklecom.cgi?contentidx=0¶m=PAGE&tid=GSC-Ersatzteile-Online-Shop&setartfocus=20076>




Montering

(Aksel og hjul)

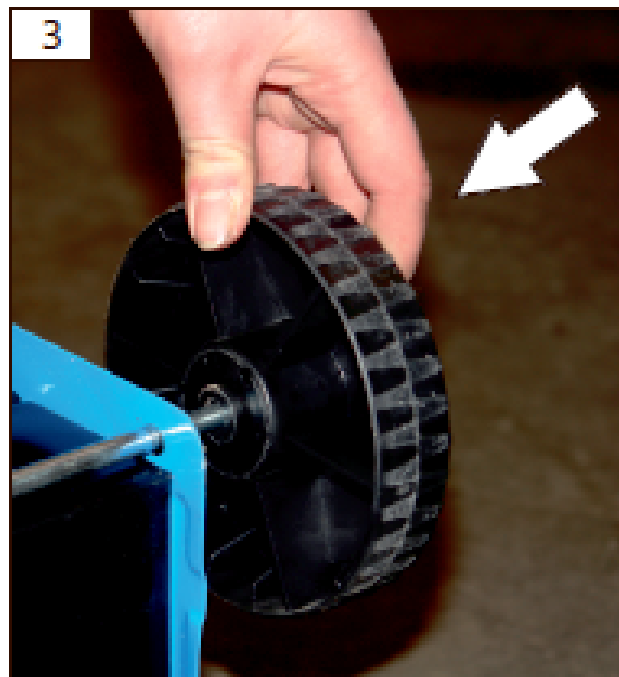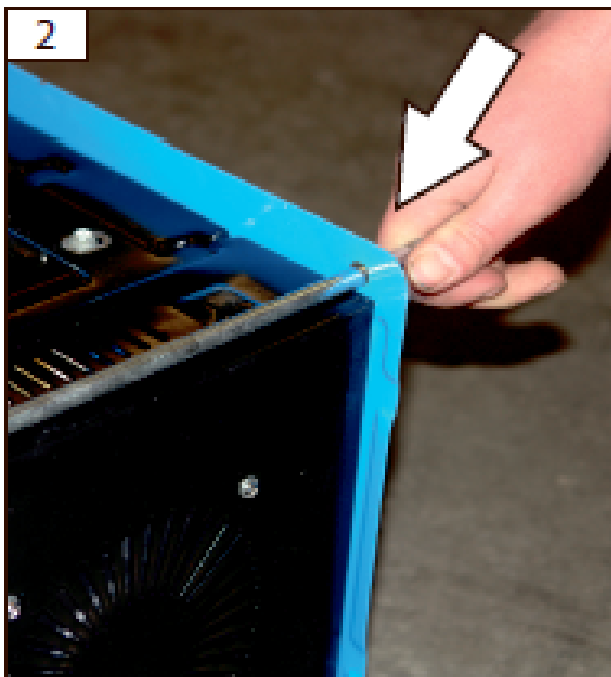


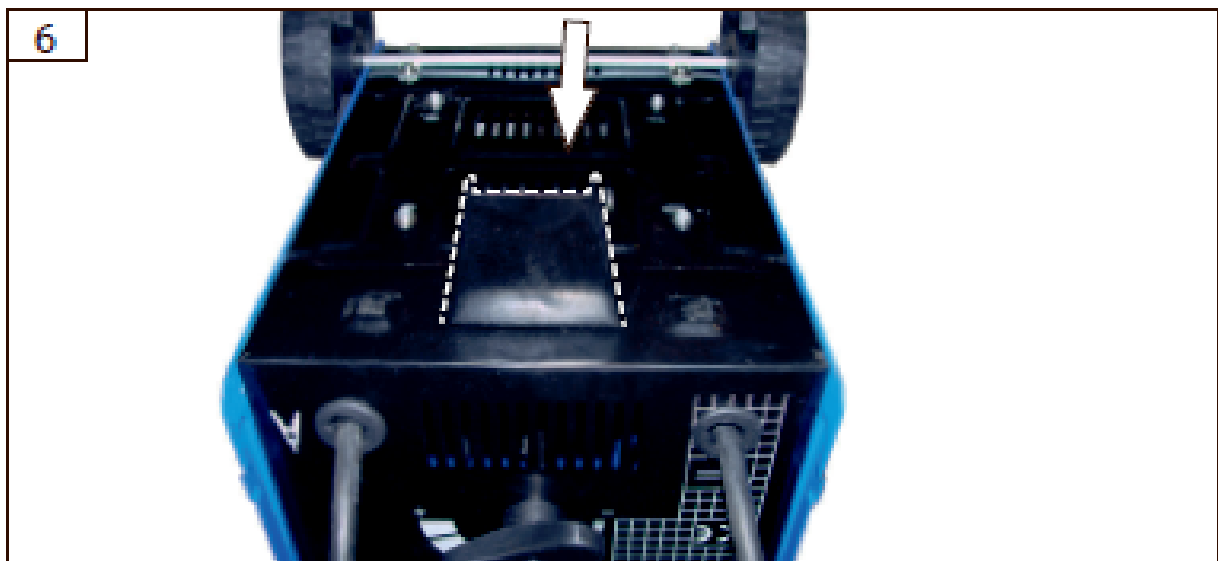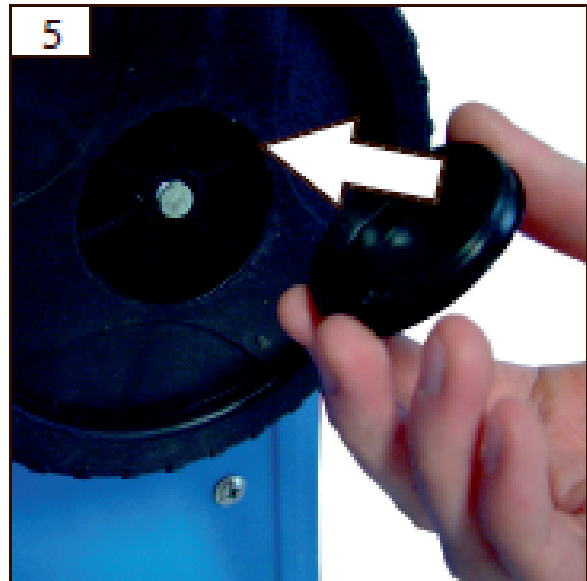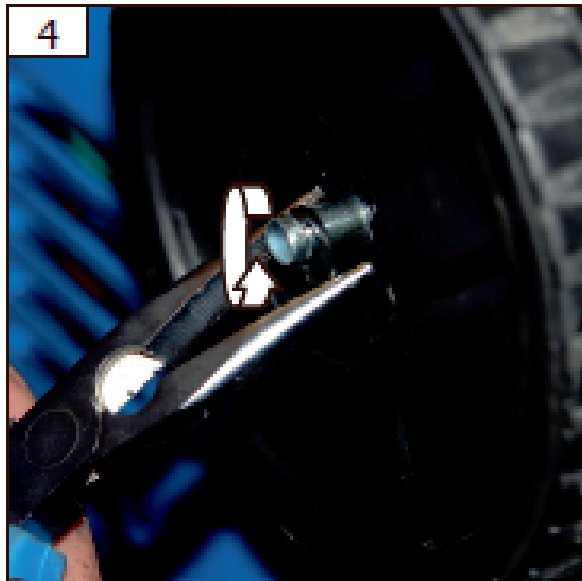

(Håndtag)

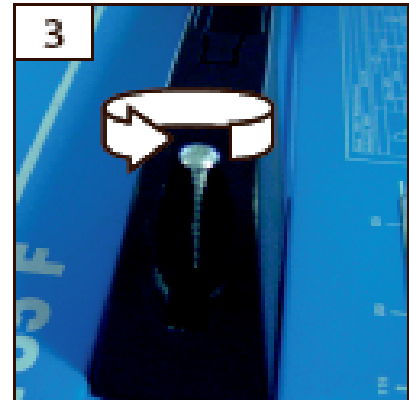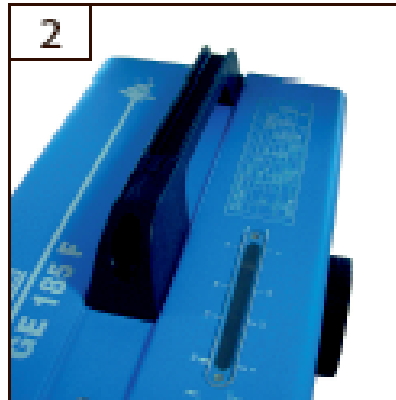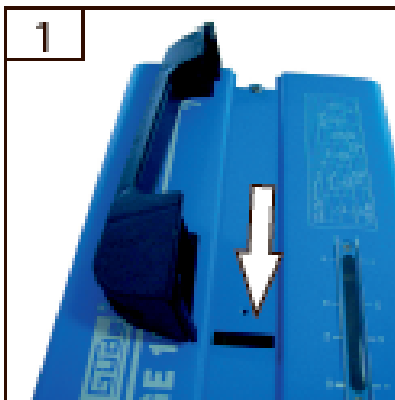

Drift

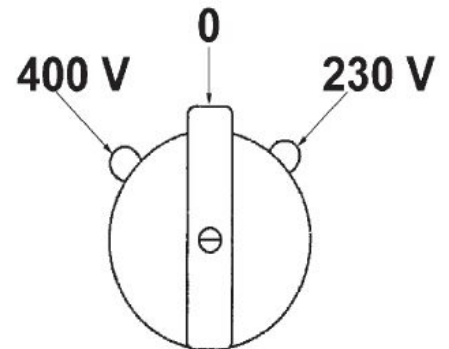


1. Kontrollampe, termosikring
2. Kontrollampe / stand by
3. Justeringshåndtag, strømstyrke
4. Stik, stelklemme
5. Stik, svejsehåndtag
6. Omskifterkontakt, 230/400V

Tilføjet af PL:

Vær særligt opmærksom på følgende:



Når du vil skifte mellem 230V og 400V, skal du starte med at tage strømmen fra elektrodesvejseren.

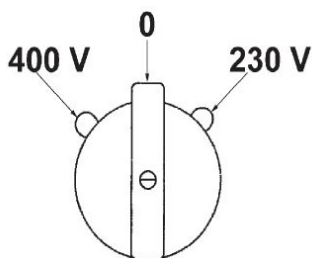

Fjern låseskruen fra den side, du vil skifte fra, og sæt den fast på den anden side, så omskifterkontakten **kun** kan drejes til den valgte spænding.

Tjek at omskifteren kun kan drejes mod den valgte spænding, før du tilslutter apparatet igen.

Brug af elektrodesvejseren

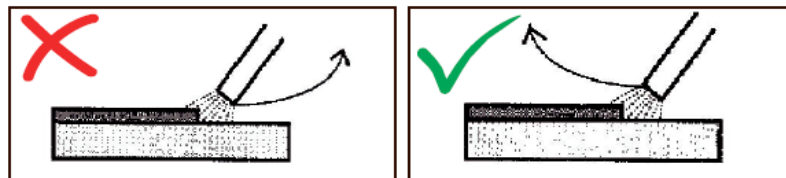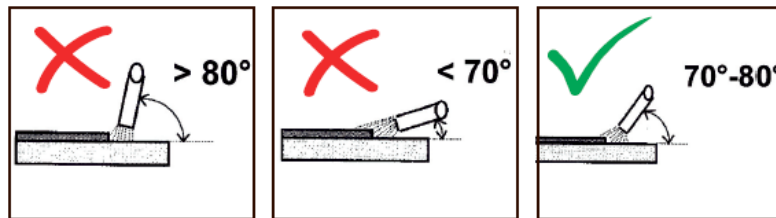

Tilføjet af PL:

Sørg altid for, at dit arbejdsområde er frit for snavs, rust og lak-/malingrester. Vælg den type elektrode der passer til det materiale, du skal svejse. Test elektroden og spændingen på svejseren på et stykke jern, inden du går i gang. Placer elektroden ca. 2 cm over det punkt, du vil starte. Brug altid svejsehjelm / -skærm, svejsehandsker og sikkerhedstøj. En korrekt længde på svejsebuen er afgørende for et godt resultat. Vinklen på elektroden bør være på ca. 70-80 grader (fremad). Husk: Fjern ikke slagger / svejseklatter før emnet er kølet af, og husk at bære sikkerhedsbriller / øjenværn hver gang.

Tekniske specifikationer

Model:	GE 185 F
Artikelnummer:	20004
Tilslutning:	230V / 400V ~ 50-60 Hz
Nominel spænding vekselstrøm U_1 :	230V / 400V
Sikring:	16 ampere
Tomgangsspænding U_0 :	48V
Beskyttelsesklasse:	IP21 S
Isolationsklasse:	H
Mål:	550 x 320 x 380 mm
Vægt:	21,7 kg ¹

MMA		
	230V	400V
Maksimal nominel indgangsstrøm I_{1max}	29,2 A	20,3 A
Maksimal effektiv indgangsstrøm I_{1eff}^2	6,8 A	14,1 A
Indkoblet tid x max strøm*	20%	40%
Svejsestrøm I_2	140 A	170 A
Driftsspænding U_2	23,6V	24,4V
Tomgangsydelse	-	-
Virkningsgrad	-	-
Materialetykkelse	1,5 - 10,0 mm	1,5 - 10,0 mm
Justering	40 - 140 ampere	70 - 170 ampere
Elektrodetykkelse	1,0 - 4,0 mm	1,0 - 4,0 mm

* Forholdet mellem faktisk arbejdstid og samlet arbejdstid. Driftscyklussen blev bestemt ved 40°C ved simulering.

Denne enhed består af følgende genanvendelige materialer:

Stålplade, kobber, aluminium, ABS, PE.



Anvend først udstyret efter at have læst brugsanvisningen grundigt og forstået den. Overhold alle sikkerhedsanvisninger i vejledningen. Opfør dig ansvarligt over for andre mennesker. Kontakt kundeservice, hvis du er i tvivl om tilslutningen og betjeningen af enheden.

¹ Data er taget fra produktinformation og ej fra original brugsanvisning

² Data er taget fra produktinformation og ej fra original brugsanvisning

Tilsigtet anvendelse

Inverter-svejseren er en lysbuesvejser med begrænset driftscyklus og svarer til klasse A i henhold til standard 60974-10.

Enheden er velegnet til lejlighedsvis industrielle og kommercielle formål såvel som lejlighedsvis korte jobs i hobby- og gør-det-selv-sektoren. Vi har leveret tekniske dokumenter til demontering, reservedelslister, kredsløbsdiagrammer og en liste over genanvendeligt materiale til dig på internettet. Du kan få adgang til de tekniske dokumenter ved hjælp af en QR-kode eller det tilhørende link under de tekniske data i denne vejledning. Der må kun anvendes trådelektroder, der er egnede til enheden. En del af den påtænkte anvendelse er også overholdelse af sikkerhedsanvisningerne samt monteringsvejledningen og driftsvejledningerne i betjeningsvejledningen. De gældende regler for forebyggelse af ulykker skal overholdes nøje. Svejsmaskinen må ikke anvendes:

- I ikke tilstrækkeligt udluftede lokaler.
- I våde eller fugtige omgivelser.
- I eksplosionsfarlige omgivelser.
- Til optøning af rør.
- I nærheden af personer med pacemaker.
- I nærheden af let brandbare materialer,

Bemærk venligst, at vores enheder ikke er designet til kommerciel, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi påtager os ingen garanti, hvis enheden bruges i kommercielle, håndværksmæssige eller industrielle virksomheder eller ved tilsvarende aktiviteter.

Denne enhed må kun bruges som specificeret til dets tilsigtede formål. Ved manglende overholdelse af bestemmelserne fra alm. gældende regler og bestemmelserne i denne manual, kan producenten ikke holdes ansvarlig for skader. Omgivelsestemperatur -10 °C - +40 °C. Relativ luftfugtighed maks. 50 % (40 °C), 90 % (20 °C). Højde over havets overflade maks. 1.000 m. Den omgivende luft skal være fri for usædvanlige mængder støv, syrer, ætsende være gasser eller stoffer.

Sikkerhedshenvisninger



FARE!

Elektrisk stød! Der er fare for personskade ved elektrisk stød!



Udstyret må kun anvendes med fejlstrømsafbryder (RCD max. fejlstrøm 30mA).



ADVARSEL!

Brandfare! Forkert håndtering kan forårsage alvorlige brande eller føre til skader!

Svejsmaskinen har beskyttelsesgrad IP21 og må aldrig udsættes for regn og fugt under drift eller opbevaring. Kontroller spændingen. De tekniske data på typeskiltet skal svare til netspændingen.

Tilslut netledningens stik til en stikkontakt med passende form, spænding og frekvens, der overholder de gældende regler.

Forlængerledninger må ikke være længere end 5 meter og skal have et kabeltværsnit på mindst 1,5 mm². Det anbefales ikke at bruge forlængerledninger af afvigende længde og tykkelse samt adaptere og flere stik.

Før apparatet tages i brug, skal du kontrollere, at elkablet og/eller stikkontakten ikke er beskadiget. Et defekt kabel eller stik kan føre til elektrisk stød. Træk ikke i netledningen for at tage stikket ud af stikkontakten. Udsæt aldrig dig selv eller andre for virkningerne af lysbue eller glødende metal uden beskyttelse. Sprøjtende svejseperler kan forårsage forbrændinger.

Bær altid en passende svejseeskærm, beskyttelsestøj og beskyttelseshandsker.

Langvarig indånding af svejserøg kan være skadelig.

Arbejd med et udsugningssystem eller i et godt ventileret område. Undgå at indånde gasserne direkte.

Berøring af elektroden og emnet kan forårsage forbrændinger. Bær altid specielle svejsehandsker.

Lad svejseslangens mundstykke og emne køle af efter drift.

Langvarigt arbejde med apparatet kan føre til høreskader. Bær altid høreværn. Sørg for at svejserøgene udsuges, eller svejseområdet er godt ventileret.

Glødende slagger og gnister kan forårsage brande og eksplosioner. Brug aldrig enheden i et brandfarligt miljø.

Træ, savsmuld, "lak", opløsningsmidler, benzin, petroleum, naturgas, acetylen, propan og lignende brændbare materialer skal fjernes fra arbejdspladsen og det omkringliggende område eller beskyttes mod gnister. Som brandslukningsforanstaltning skal et egnet slukningsmiddel være tilgængeligt i nærheden.

Svejs eller skær ikke lukkede beholdere eller rør.

Svejs eller skær ikke nogen beholder eller rør, selvom det er åbent, der indeholder eller har indeholdt materialer, der kan eksplodere eller medføre andre farlige reaktioner, når de udsættes for varme eller fugt.

Brug aldrig svejseren til at optø frosne rør.

Før idriftsættelse skal en ansvarlig elektriker kontrollere, at de påkrævede elektriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Nationale forskrifter skal overholdes. Beskyt kredsløbet med træge sikringer af passende størrelse og en strømafbryder.

Klasse A (IEC 30974-10)

Hvis du ønsker at bruge apparatet i boligområder, hvor strømmen leveres via et offentligt lavspændingsnet, kan det være nødvendigt at bruge et elektromagnetisk filter, der reducerer den elektromagnetiske interferens i en sådan grad, at den ikke længere opfattes som forstyrrende for brugeren.

Enheden kan bruges i industriområder eller andre områder, hvor strømforsyningen ikke leveres af et offentligt lavspændingsnet.

Klasse A-enheder er ikke beregnet til brug i boligområder, hvor strømforsyningen leveres via et offentligt lavspændingssystem, da det kan forårsage interferens under ugunstige netværksforhold.

Som bruger skal du, om nødvendigt i samråd med dit energiselskab, sikre dig, at det tilslutningspunkt, du ønsker at betjene apparatet på, opfylder ovennævnte krav.

Brugeren er ansvarlig for funktionsfejl forårsaget af svejsning.

Instruktioner til opsætning og betjening af en buesvejseanordning for at forhindre interferens:

Som producent anbefaler vi at lade de følgende vurderinger og foranstaltninger udføre af en kvalificeret elektriker.

Generelt

Brugeren er ansvarlig for at opsætte og betjene lysbuesvejseudstyret og/eller skæreudstyret i henhold til producentens anvisninger.

Hvis der samtidig opdages elektromagnetisk interferens, er det brugeren af buesvejseren/skærerens ansvar at finde en løsning med teknisk assistance fra producenten. I nogle tilfælde kan denne foranstaltning blot bestå i at jorde svejsekredsløbet (se note). I andre tilfælde kan det omfatte fuldstændig elektromagnetisk afskærmning af svejsestrømkilden/skærestromkilden og emnet, koblet med inputfiltre. I alle tilfælde skal elektromagnetiske påvirkninger reduceres, indtil de ikke længere forstyrrer.

Anmærkning

Praksis med at jorde svejsekredsløbet afhænger af lokale sikkerhedsbestemmelser. Ændring af jordforbindelse for at forbedre elektromagnetisk kompatibilitet kan øge risikoen for ulykker eller ejendomsskade.

Evaluerings af arbejdsområdet

Før opsætning af lysbuesvejseudstyret og/eller skæreudstyret, skal brugeren vurdere mulige elektromagnetiske problemer i miljøet. Følgende skal tages i betragtning:

- a) Andre elledninger, kontrolledninger, signal- og telekommunikationsledninger over, under og ved siden af lysbuesvejseudstyret og/eller skæreudstyret.
- b) Lyd- og tv-radiosendere/-modtagere.
- c) Computere og andre kontrolanordninger.
- d) Sikkerhedsanordninger, f.eks. beskyttelse af kommercielle virksomheder.
- e) Sundheden for personer i nærheden, f.eks. ved brug af pacemakere og høreapparater.
- f) Anordninger til kalibrering eller måling;
- g) Immunitet over for interferens fra andre faciliteter i nærheden. Brugeren skal sikre sig, at andre faciliteter, der anvendes i området, er egnede til dem. Dette kan kræve yderligere beskyttelsesforanstaltninger.
- h) Tidspunktet på dagen, hvor der skal udføres svejsning, skæring eller andet arbejde.

Størrelsen af det omkringliggende område, der skal tages i betragtning, afhænger af bygningstypen og de øvrige aktiviteter, der finder sted der. Arealet kan strække sig ud over ejendomsgrænsen.

Bedømmelse af svejseanlæg / skæreapparat

Ud over bedømmelse af området kan der følge en bedømmelse af lysbuesvejseanlægget / skæreapparatet, for at vurdere og løse tilfælde med interferens. Ved en bedømmelse af emissioner bør der indgå in situ målinger, som fastlagt i CISPR 11:2009, afsnit 10. In situ målinger kan også anvendes til bekræftelse af minimeringshandlingers effektivitet.

Henvisninger til minimeringshandling: Offentligt forsyningsystem

Svejseindretninger / skæreapparater bør jf. fabrikantens anbefalinger tilsluttes det offentlige forsyningsnet. Når der opstår indskrænket effektivitet, kan det være en fordel at træffe yderligere forsigtighedsforanstaltninger, som f.eks. filter til nettilslutningen. Det bør overvejes at afskærme netledningen til fast installerede svejseindretninger / skæreapparater gennem et metalrør eller lignende. Afskærmningen bør være elektrisk forbundet i hele sin længde. Afskærmningen skal tilsluttes svejsestrømskilden / skæreapparatkilden, så der opnås en god elektrisk kontakt mellem afskærmning og svejsestrømskilden / skæreapparatetskildens skærm.

Vedligeholdelse af lysbuesvejseindretninger / skæreapparat

Lysbuesvejseindretninger / skæreapparater bør jf. fabrikantens anbefalinger vedligeholdes regelmæssigt. Alle adgangs- og serviceåbninger og skærme skal være lukket og sidder godt fast når svejseindretningen / skæreapparatet er i drift. Med undtagelse af de i fabrikantens anvisninger angivne ændringer og indstillinger bør svejseindretningen / skæreapparatet ikke på nogen måde ændres. I særdeleshed bør gnistgabene på lysbuetændings- og stabiliseringsindretninger indstilles og vedligeholdes jf. fabrikantens anbefalinger.

Svejseledninger

Svejseledninger skal være så korte som muligt og ligge tæt sammen og på eller tæt på gulvet.

Potentialudligning

Den elektriske forbindelse mellem alle metalliske dele i og ved siden af svejseindretningen / skæreapparatet skal tages i betragtning.

De metalliske dele, der er forbundet til emnet, kan dog øge risikoen for, at operatøren får et elektrisk stød ved at røre ved disse metalliske dele og elektroden på samme tid. Svejseren skal være elektrisk isoleret fra alle disse forbundne metaldele.

Jordforbindelse af arbejdsemnet

Hvis emnet alligevel ikke af elsikkerhedsmæssige årsager eller på grund af dets størrelse og placering, f.eks. skibs ydervæg eller stålkonstruktioner, er forbundet til jord, kan en forbindelse af emnet til jord reducere emissionerne i nogle, men ikke i alle tilfælde. Det skal undgås, at jordforbindelsen af emnet øger risikoen for ulykker for brugeren eller kan forårsage ødelæggelse af andet elektrisk udstyr. Om nødvendigt skal emnet forbindes til jord ved hjælp af en direkte forbindelse til emnet. I lande, hvor direkte tilslutning er forbudt, skal tilslutningen foretages ved hjælp af egnede kondensatorer valgt i overensstemmelse med nationale regler.

Afskærmning

Selektiv afskærmning af andre ledninger og udstyr i nærheden kan reducere strålingen. Afskærmningen af hele svejseapparatet / skæreapparatet kan overvejes til specielle applikationer.

Sikkerhedssymboler

		VIGTIGT! Læs brugsanvisningen			Advarsel mod farlig elektrisk spænding.
	Brug personlige værnemidler.				Eksplodingsfare
	Anvend svejsekærm!			Pas på, varm overflade!	
	Bær altid særlige svejsehandsker.				Advarsel mod giftige dampe! Anvend ikke i lukkede rum
	Brug sikkerhedssko med skærebekyttelse, skridsikker sål og stålkappe.			Beskyt mod vand. Udsæt ikke maskinen for regn.	
	Brug beskyttende forklæde.			Forbudt for personer med pacemaker!	
	Ved enhver form for arbejde på udstyret, skal stikket altid trækkes ud af stikkontakten.			Hold afstand til personer. Sørg for at der ikke befinder sig personer i fareområdet.	
	Bortskaf ikke elektriske enheder sammen med husholdningsaffaldet, brug lokale indsamlingssteder. Hvis elektriske apparater bortskaffes ukontrolleret, kan der ved forvitring komme farlige stoffer i grundvandet og dermed i fødekæden og flora og fauna kan blive forgiftet i årevis. Hvis du udskifter enheden med en ny, er sælger juridisk forpligtet til at tage imod den gamle til bortskaffelse.				
	Beskyt mod fugt.				
	Pakkeretning opad				
	1-faset transformator med ensretter.				
	Jævnstrøm				
	Blæser				
	CE overensstemmelsesmærke.				
	MMA (Elektrodesvejsning)				
	Egnet til svejsning under forhøjet elektrisk fare.				
	Enfaset vekselstrøm med nominel frekvens 50 Hz				

Krav til operatøren

Operatøren skal inden enheden tages i brug have læst og forstået brugsanvisningen grundigt.

Kvalifikationer: Ud over en grundig introduktion fra faglært hhv. en sagkyndig person, kræves der ingen særlige kvalifikationer for at anvende enheden.

Mindstealder: Enheden må kun anvendes af personer, som er over 18 år gamle. En undtagelse kan være en yngre person, som i forbindelse med en erhvervsuddannelse benytter enheden for at opnå færdigheden under opsyn af en underviser.

Oplæring: Anvendelse af enheden kræver passende instruktion af kvalificeret person hhv. brugsanvisningen.



Advarsel! Risiko for forgiftning/kvælning

- Der produceres betydelige mængder røg og gasser under svejsning. Sørg for, at røg og gasser altid kan slippe ud gennem en passende åbning. Men tilsæt aldrig ilt. Dette øger risikoen for brand.

Snævre og varme arealer

Ved arbejde i snævre eller varme rum skal der anvendes isoleringspuder og mellemlag samt handsker af læder eller andre dårligt ledende materialer til at isolere kroppen fra gulv, vægge, ledende dele af apparater og lignende.

Ved brug af svejsetransformatorer til svejsning med øget elektrisk fare, som f.eks. i snævre rum med elektrisk ledende vægge (kedler, rør osv.), i varme rum (gennemsvedning af arbejdstøj) må svejsemaskinens udgangsspænding ikke være højere end 48 V ~ (rms-værdi) ved tomgang. På grund af sin udgangsspænding kan apparatet derfor i dette tilfælde køre i ubelastet drift.



Advarsel! Fare fra stråler og forbrændinger

- Opsæt et advarselsskilt på arbejdspladsen for at påpege risikoen for øjnene: "Forsigtig, se ikke ind i flammerne!"
- Arbejdspladserne skal så vidt muligt afskærmes, så personer i nærheden er beskyttet.
- Uautoriserede personer skal holdes væk fra svejsearbejdet.
- I umiddelbar nærhed af stationære arbejdspladser må væggene ikke være lyse eller blanke.

- Vinduer skal sikres mindst op til hovedhøjde for at forhindre stråler i at trænge igennem eller reflekteres, f.eks. ved passende maling.



ADVARSEL! Fare for personskade! Forkert håndtering kan medføre alvorlig personskade!

Procedure ved ulykke

Indled nødvendig førstehjælp passende til skaden og tilkald hurtigst muligt kvalificeret lægehjælp. Beskyt den tilskadekomne mod at komme yderligere til skade og bevar roen. En førstehjælpskasse jf. DIN 13164 skal altid være let tilgængeligt på arbejdspladsen i tilfælde af en ulykke. Materiale taget fra førstehjælpskassen skal omgående genopfyldes. Når der tilkaldes hjælp, oplys da følgende:

1. Ulykkessted
2. Ulykkestype
3. Antal tilskadekomne
4. Typer af skader

Vedligeholdelse



ADVARSEL!

Før enhver form for service og vedligeholdelse, skal udstyret slukkes og stikket frakobles strømuttaget.

Før hver ibrugtagning skal udstyret efterses visuelt, kontroller især om ledning og stik er beskadiget.

Udstyret må ikke tages i brug hvis der konstateres fejl og mangler eller hvis sikkerhedskomponenter er defekte.

Hvis udstyret er defekt, må reparationer kun foretages af Kundeservice.

Brug kun originale reservedele og tilbehør. Rengør ikke maskinen og dennes komponenter med opløsningsmidler, brandbare eller giftige væsker. Brug kun en fugtig klud til rengøring.

Efter anvendelse bruges en børste eller pensel til at fjernes fastsiddende støv fra udluftsåbninger og bevægelige dele.

Metaldele, bl.a. hjul og sideklap smøres regelmæssigt med olie.

Kun en regelmæssigt serviceret og velholdt enhed kan være et tilfredsstillende værktøj. Manglende vedligeholdelse og pleje kan føre til uforudsigelige ulykker og skader.

Ved behov kan reservedelslisten findes på www.guede.com.

Garanti

Garantiperioden er 12 måneder for kommerciel brug og 24 måneder for forbrugere og begynder på det tidspunkt, hvor enheden er købt.

Garantien omfatter udelukkende fejl, der kan føres tilbage til materiale- eller fabrikationsfejl. Hvis der er påstået en mangel i forhold til garantien, skal den originale købskvittering med salgsdato vedlægges.

Undtaget fra garantien er forkeret brug, som f.eks. overbelastning af enheden, brug af vold, skader fra ydre påvirkninger eller fremmedlegemer.

Følges anvisningerne i brugsanvisningen ikke og normal slitage er ligeledes undtaget fra garantien.

Service

Har du tekniske spørgsmål? En reklamation?

Har du brug for reservedele eller en betjeningsvejledning? På Güde GmbH & Co. KG's hjemmeside (www.guede.com) i serviceområdet hjælper vi dig hurtigt og ubureaukratisk. Hjælp os venligst med at hjælpe dig. For at kunne identificere din enhed i tilfælde af en reklamation har vi brug for serienummeret samt varenummer og produktionsår. Du kan finde alle disse data på typeskiltet. For altid at have disse data ved hånden, udfyld da venligst nedenstående.

Serienummer:

Varenummer:

Produktionsår:

Vigtig kundeinformation

Bemærk venligst, at en returnering inden for eller uden for garantiperioden altid skal ske i den originale emballage. Denne foranstaltning forhindrer effektivt unødvendige transportskader. Enheden er kun optimalt beskyttet i den originale æske, hvilket sikrer en gnidningsfri behandling.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Sikringen springer	For høj strømspænding i forhold til sikringen Defekt sikring	Skift til en sikring med højere ampere størrelse / skift sikringen
Ujævn svejsning	Dårlig stelforbindelse	Rengør emnet/stikket til stelklemmen. Udskift evt. kablet
Svag / porøs svejsning	Snavs på elektroden / emnet Forkert elektrode valgt i forhold til emnet Elektroden er fugtig	Rengør emner / elektroder Skift elektrodetype Skift elektrode / tør elektroden
Ingen spænding	Omskifterkontakten kan være i stykker Termosikringen kan være defekt / kan have slået fra	Tjek omskifterkontakten / låseskruen Lad maskinen køle ned Kontakt en elektriker, hvis problemet fortsætter
Termosikring – indikator lyser konstant	Omgivelsestemperatur er for høj Opgaven er for stor til svejserens størrelse / kapacitet	Lad maskinen køle ned -

EU overensstemmelseserklæring

(Oversættelse)

Vi erklærer hermed, at de nedenfor nævnte enheder, på baggrund af deres design og konstruktion, samt de af os markedsførte versioner, overholder de relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne. Denne erklæring mister sin gyldighed, hvis der foretages ændringer på enheder, som ikke er aftalt med os.

Elektrodesvejser

20004 GE 185 F

Relevante EU Direktiver:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/35 EU | <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1935/2004/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 1907/2006/EC |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU&2015/863EU | <input checked="" type="checkbox"/> 2016/426/EU |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2016/425/EU (PPE) | <input checked="" type="checkbox"/> 2019/1784/EU |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2015/1188/EU | <input checked="" type="checkbox"/> 2014/29/EU |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42 EC | <input type="checkbox"/> |

Annex IV

Notified Body Name:
No: Adress:

Type Ex. Cert.-No.:

- 97/68/EC_&2016/1628/EU
Emission No.:
- 2000/14/EC_2005/88/EC

Overensstemmelsesprøve

Annex VI

Anvendte harmoniserede normer

EN 60974-1:2012
EN 60974-6-2016
EN 62321
EN 90974-10:2014

*Underskrevet i Wolperthausen, 24.02.2021 af Steffen Linkohr, administrerende direktør.
Joachim Bürkle angives som autoriseret til at samle det tekniske dossier.
Adresse: Güde GmbH & Co. KG, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Tyskland.*